

## PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

## INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1101704508 Místo inspekce: UCL\_U klienta



## ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AI8802	Výrobní číslo (VIN):	WMWXM510502F37627
Značka a název:	Mini Cooper	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1499	Prověřit:	Ne
Výkon:	100kW	Datum registrace:	01.07. 2017
Barva:	Červená	Karoserie:	Hatchback
Druh paliva:	Benzín	STK měsíc:	07
Převodovka:	Automatická	STK rok:	2021
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	23647
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	3/4
Datum vrácení (zabavení) vozu:	18.07. 2019		

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✓	Datum posl.prohlídky:	01.07. 2019
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	1
2 sady pneumatik:	✗	Servisní knížka:	Elektronická
Povinná výbava:	✓	Návod k obsluze:	✗
Chybějící povinná výbava: Klíč;Zvedák;			

## VÝBAVA

## Přítomná výbava vozidla:

Tempomat | Klimatizace automatická | Navigace | Parkovací senzor (Zadní) | Sedadla vyhřívaná | Světlomety Xenonové | Multifunkční volant | Isofix

**PNEUMATIKY**

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Hankook	175/65 R15 H	Letní	6.41
Pneu PP	Hankook	175/65 R15 H	Letní	6.17
Pneu PZ	Hankook	175/65 R15 H	Letní	6.02
Pneu LZ	Hankook	175/65 R15 H	Letní	6.49

**Disky pneu na vozidle** Hliníkové

**Pneu rez**

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

**ZKUŠEBNÍ JÍZDA**

Zkušební jízda: ✘

**Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Kola	LP Disk	Odřeni	Oprava	✘
2	Kola	PP Disk	Odřeni	Oprava	✘
3	Kola	PP Pneu	Poškozené	Výměna	✘
4	Kola	PZ Pneu	Odřeni	Oprava	✘
5	Kola	LZ Disk	Odřeni	Oprava	✘
6	Karoserie	P Nárazník	Odřeni	Lakování	✘
7	Karoserie	Spoiler PN	Odřeni	Výměna	✘
8	Karoserie	Kapota	Odřeni	Rozleštění	✘
9	Karoserie	Maska	Odřeni	Bez opravy	✔
10	Karoserie	P Zrcátko	Odřeni	Lakování	✘
11	Karoserie	P sloupek A	Poškození od kamínků	Bez opravy	✔
12	Skla	Čelní sklo	Poškozené	Výměna	✘

13	Karoserie	PP Dveře	Odřeni	Oprava	✘
14	Karoserie	PZ Blatník	Odřeni	Lakování	✘
15	Karoserie	Z Nárazník	Poškozené	Výměna	✘
16	Karoserie	Spoiler ZN	Odřeni	Oprava	✘
17	Kola	2.sada kol	Chybí	Výměna	✘
18	Karoserie	LZ Blatník	Odřeni	Bez opravy	✔
19	Karoserie	LP Dveře	Odřeni	Oprava	✘
20	Karoserie	L Zrcátko	Odřeni	Lakování	✘

**Interiér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
21	Palubní dokumentace	Klíč	Chybí	Výměna	✘

**Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.**

**Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebením a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebením jsou uvedeny v části Poškození.**

Datum tisku: 18.07.2019

**ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**



Foto VIN 1



Foto VIN 2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní interval



Stav tachometru

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	LP Disk	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 1



**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	PP Disk	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 2



**3**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškozené
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	PP Pneu	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 3



**4**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	PZ Pneu	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 4



**5**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	LZ Disk	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**6**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odřeni
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 6

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 6



**7**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	Spoiler PN	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 7



**8**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**9**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Maska	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 9

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**10**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	P Zrcátko	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 10

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 10



**11**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	P sloupek A	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 11



**12**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškozené
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**




Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**

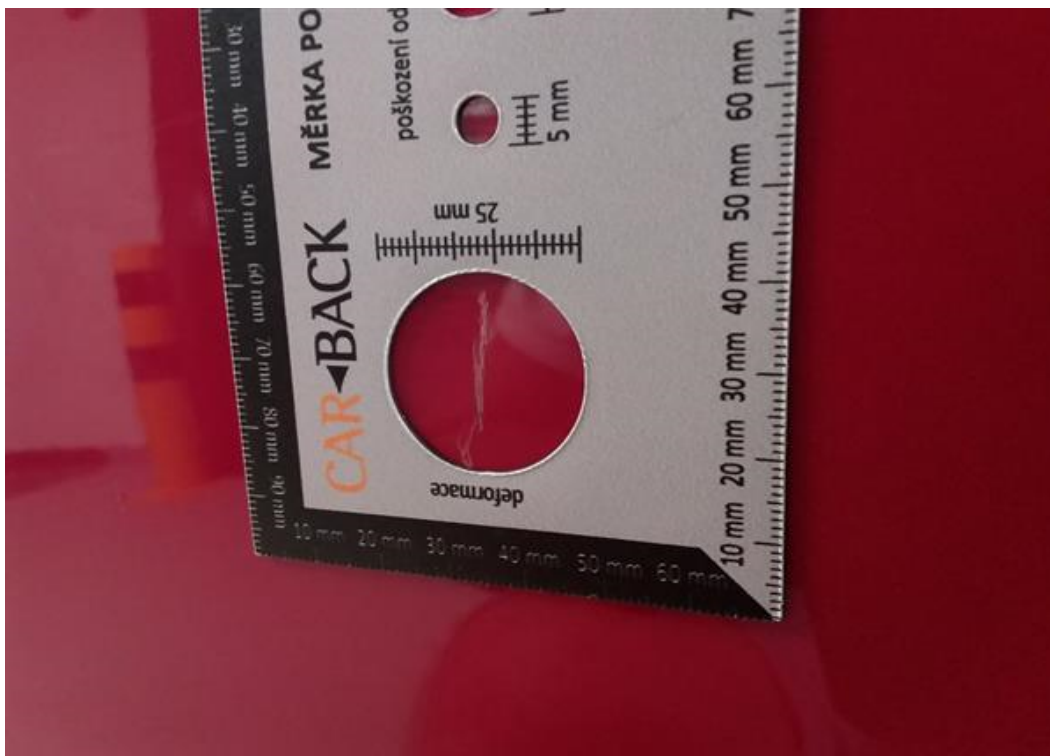


**13**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odřeni
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	PP Dveře	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 13

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**

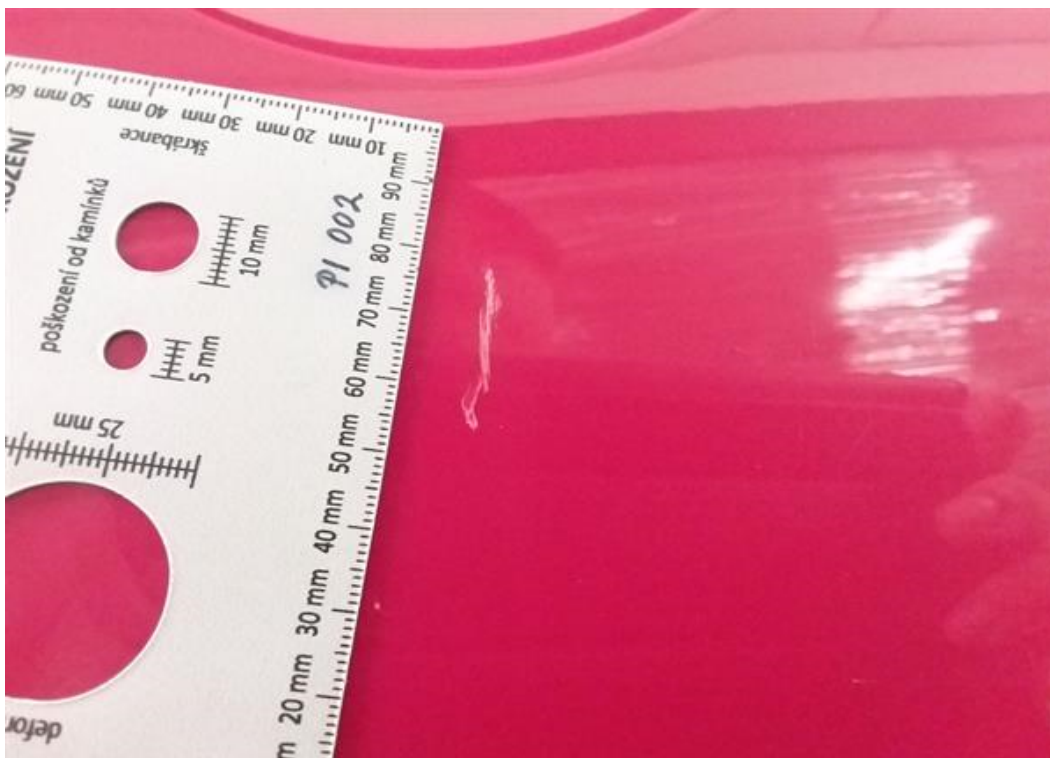

Viz popis k poškození č. 13



**14**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	PZ Blatník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 14



**15**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškozené
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	Z Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**16**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odřeni
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	Spoiler ZN	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 16

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE****18**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LZ Blatník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné




Viz popis k poškození č. 18

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 18

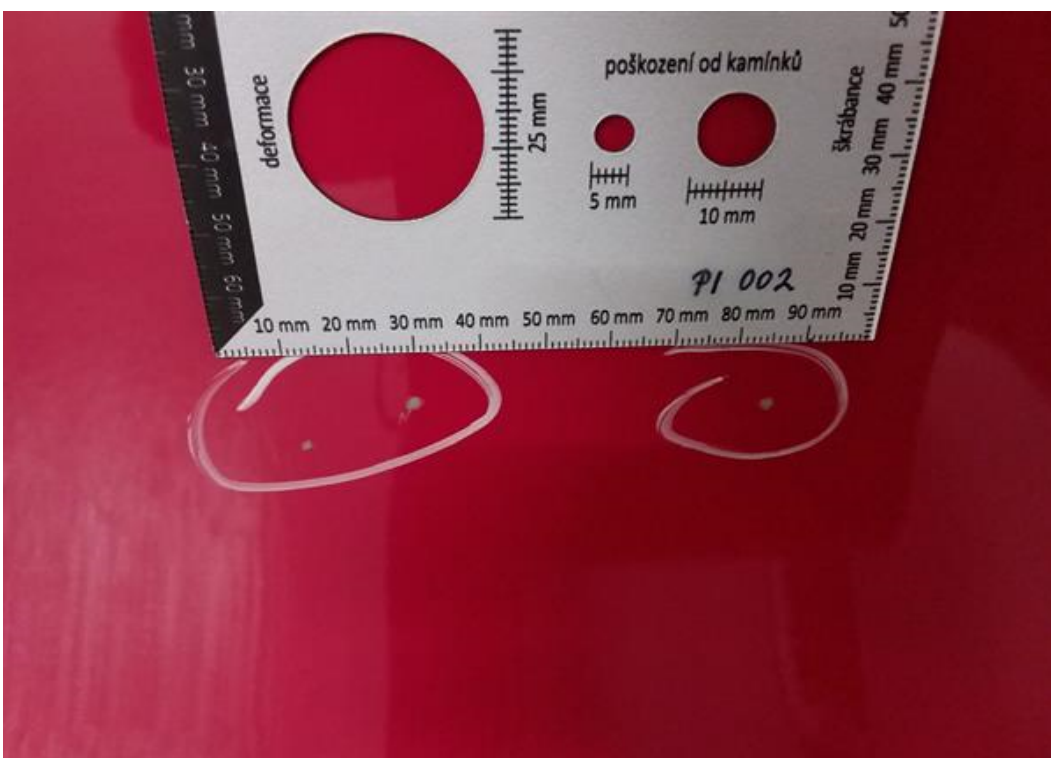

**19**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	LP Dveře	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**




Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**

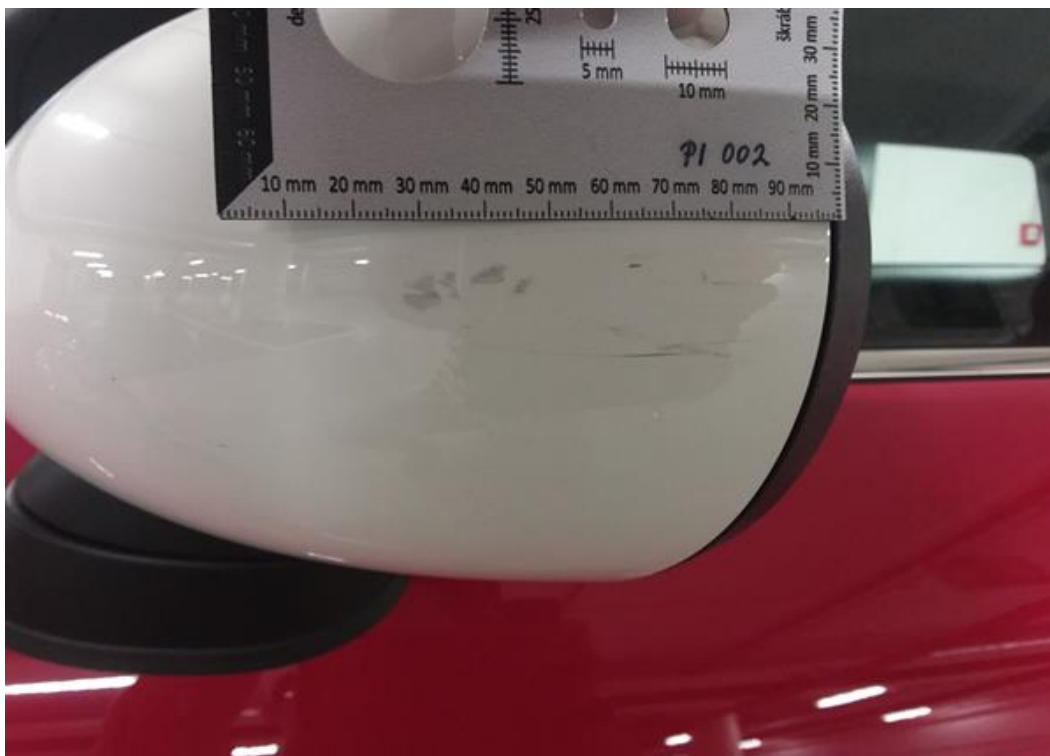

**20**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	L Zrcátko	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 20