

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 11001511355 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	4AZ7379	Výrobní číslo (VIN):	WAUZZZ4G2GN073776
Značka a název:	Audi A6	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	2967	Prověřit:	Ne
Výkon:	200kW	Datum registrace:	30.09. 2015
Barva:	Bílá	Karoserie:	Sedan
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	09
Převodovka:	Automatická	STK rok:	2019
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	94607
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	Dojezd
Datum vrácení (zabavení)	10.09. 2019		

vozu:

Audi A6 3.0 TDI 200kW quattro S tronic

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✗
Dálniční známka:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Dálniční známka - 2.díl:	✓	Počet klíčů k vozidlu:	3
Tankovací karta:	✗	Servisní knížka:	Elektronická
2 sady pneumatik:	✓	Návod k obsluze:	✓
Povinná výbava:	✓		

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

palubní počítač | 6x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | isofix | vyhřívaná sedadla | el. seřiditelná sedadla | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | výsuvné opěrky hlav | potahy kůže | autorádio | CD přehrávač | USB | AUX | bluetooth | imobilizér | bezklíčkové startování | startování tlačítkem | start-stop systém | alu kola | el. okna | tónovaná skla | senzor stěračů | el. zrcátka | el. sklopná zrcátka | vyhřívaná zrcátka | automaticky zatmavovací zrcátka | centrální dálkový | bezklíčkové odemykání | el.víko zavazadlového prostoru | ski box | mlhovky | přední světlá LED | denní svícení | senzor světel | aut. převodovka | pohon 4x4 | tempomat | parkovací kamera | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | brzdový asistent | aut.zabrzdnění v kopci | senzor tlaku v pneumatikách | plní 'EURO V' | klimatizovaná přihrádka

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Pirelli	255/40 R19 Y	Letní	3
Pneu PP	Pirelli	255/40 R19 Y	Letní	3
Pneu PZ	Pirelli	255/40 R19 Y	Letní	4
Pneu LZ	Pirelli	255/40 R19 Y	Letní	4

Disky pneu na vozidle Hliníkové

2.sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Goodyear	255/40 R19 Y	Zimní	5
Pneu PP	Goodyear	255/40 R19 Y	Zimní	5
Pneu PZ	Goodyear	255/40 R19 Y	Zimní	5.3
Pneu LZ	Goodyear	255/40 R19 Y	Zimní	5.3

Disky 2. sady pneu Pouze pneu

Pneu rez

Dojezdová

Typ rezervy Dojezdová

Disky pneu rez. Ocelové

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Zkušební jízda: ✗

Seznam poškození**Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Karoserie	Víko kufru	Odřeni	Rozleštění	✓
2	Kola	PZ Disk	Odřeni	Oprava	✗
3	Kola	PP Disk	Odřeni	Bez opravy	✓
4	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓
5	Karoserie	Kapota	Poškození od kamínků	Rozleštění	✓

6	Karoserie	P Nárazník	Poškození od kamínků	Rozleštění	✓
7	Karoserie	L Práh	Odření	Oprava	✗
8	Skla	Čelní sklo	Poškozené	Bez opravy	✓
9	Karoserie	LP Dveře	Lakováno	Bez opravy	✓
Interiér					
Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
10	Palubní deska	Středový tunel	Opotřebení	Bez opravy	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 10.09.2019

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní interval



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Víko kufru	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	PZ Disk	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Viz popis k poškození č. 2

**3**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Viz popis k poškození č. 3

**4**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**5**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**6**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

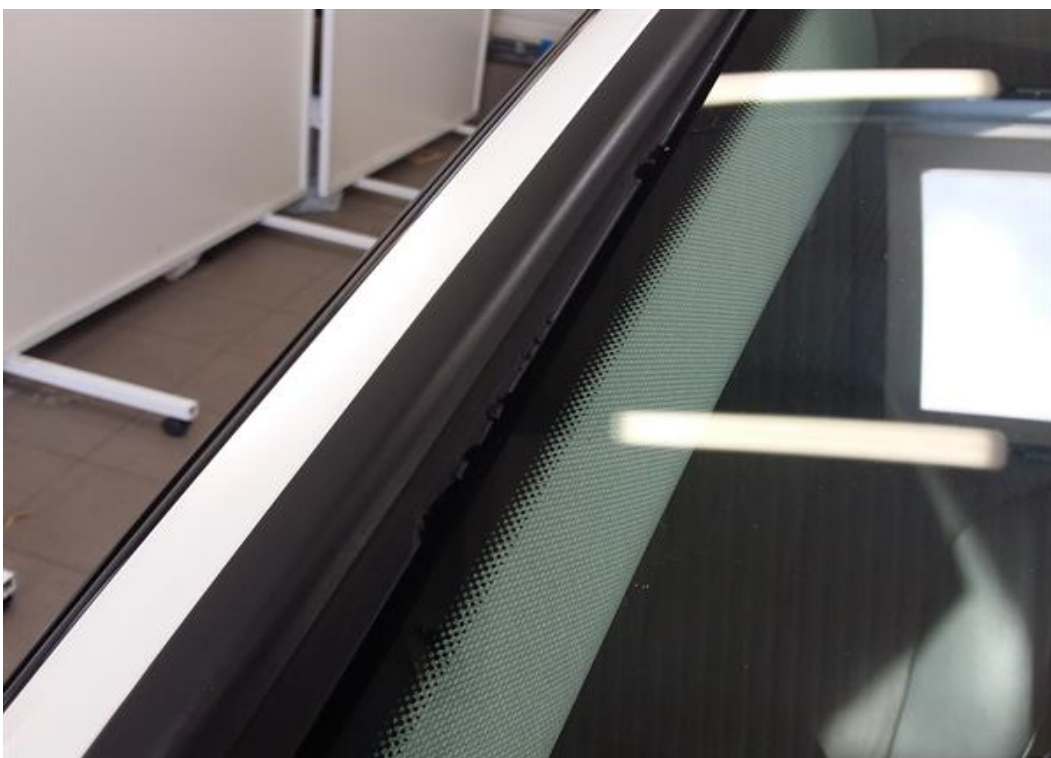
Viz popis k poškození č. 6

**7**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	L Práh	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Viz popis k poškození č. 7

**8**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškozené
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**9**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**10**

Oblast vozu	Interiér	Druh poškození	Opotřebení
Část vozu	Palubní deska	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Středový tunel	Akceptovatelnost	Akceptovatelné