

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

INFORMACE O PROHLÍDKĚ

Název klienta/IČ: terrasan CZ s.r.o. / Datum 1. prohlídky: 2019-08-01 08:12:00
Kontaktní osoba / Telefon klienta: - / -
Interní ID:

LEASINGOVÁ SMLOUVA: 16DVOLB000568



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AT6882	VIN:	W0LPD8EU3F8052499
Tovární značka (výrobce):	Opel	Zdvih. objem :	1364
Obchodní označení:	Astra J Sports Tourer	Max. výkon (kW):	88
Provedení:	1.4i ecotec	Druh paliva:	Benzín
Barva:	Sedá / Metaliza	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2016-09-27
Vozidlo s odpočtem DPH	Ne	Platnost tech. kont. do:	2020-09
Stav tachometru:	130389 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/2
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola:	113659 Km / 2019-02-27
		Klient souhlasí s doprohlídkou	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	Skladniční list / 2 sady pneumatik:	Ne / Ne
Karta na palivo [typ / číslo]:	Ne [/]		

Tankovací karty vydané k tomuto vozidlu budou nejpozději do 30 dnu zablokovány.

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131μ; LP blatník 130μ; LP dveře 146μ; LZ dveře 140μ; LZ bok 128μ; Z víko 122μ; PZ bok 136μ; PZ dveře 135μ; PP dveře 141μ; PP blatník 122μ; Střecha 123μ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Protiprůkluzová regulace | Elektrické ovládání oken (2x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio+CD) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PP	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	205/55 R 16		6

NÁKLADY NA OPRAVU - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle	CZK bez DPH	CZK včetně DPH
	51 012,99	61 725,72
Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti	0,00	0,00

NÁKLADY NA OPRAVU - 2. PROHLÍDKA BEZ ÚČASTI NÁJEMCE

neprovedena

NÁKLADY NA OPRAVU CELKEM

Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle	CZK bez DPH	CZK včetně DPH
	51 012,99	61 725,72
Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti	0,00	0,00

ZÁKLADNÍ INFORMACE - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Datum objednávky: 2019-07-25 15:53:34
Datum prohlídky: 2019-08-01 08:12:00
Datum ukončení: 2019-08-02 12:33:22
Místo prohlídky (předání): ŠIXT Autobazar
Černokostelecká 155/130
Praha 10 102 00

Tovární značka (výrobce)
Obchodní označení:
Provedení:
VIN:
RZ:

Opel
Astra J Sports Tourer
1.4i ecotec
W0LPD8EU3F8052499
5AT6882

VYČÍSLENÍ POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)	Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Náklady na opravu*
Exteriér (vnější prostor)					
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano	1 666,67
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano	833,33
3	Práh pravý	Škrábance	Lakovat	Ano	5 183,33
4	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat	Ano	6 433,33
5	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat	Ano	6 433,33
6	B sloupek levý	Jamka	Opravit	Ano	4 233,00
7	2 ks krytů kol	Škrábance	Vyměnit	Ano	1 795,00
8	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat	Ano	5 600,00
Interiér (vnitřní prostor)					
9	Volant	Opotřebení	Vyměnit	Ano	16 335,00
Ostatní					
10	Interiér	Znečištěno	Čištění	Ano	500,00
11	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit	Ano	2 000,00

Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle 51 012,99

Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti 0,00

***NÁKLADY NA OPRAVU JSOU VYČÍSLENY BEZ DPH**

POZNÁMKA - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Omezená možnost prohlídky - mokré a znečištěné vozidlo.

ZÁVĚR

NÁKLADY NA OPRAVU - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle

Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti

CZK bez DPH	CZK včetně DPH
51 012,99	61 725,72
0,00	0,00

Tento protokol byl vypracován nestranně a dle nejlepšího vědomí a svědomí.

terrasan CZ s.r.o.

Nájemce



Razítko



Zpracovatel protokolu

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001
CZ-149 00 Praha 4-Chodov
E-mail: ucm.cz@dekra.com

PROTOKOL O PŘEVZETÍ

INFORMACE O PROHLÍDCE

Název klienta/IČ: terrasan CZ s.r.o. /

Kontaktní osoba / Telefon klienta: - / -

Leasingová smlouva: 16DVOLB000568

Druh vozidla
Datum 1. prohlídky:

Místo prohlídky (předání)

Osobní
2019-08-01 08:12:00
SIXT Autobazar
Černokostelecká 155/130
Praha 10 102 00

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AT6882	VIN:	W0LPD8EU3F8052499
Tovární značka (výrobce):	Opel	Zdvih. objem :	1364
Obchodní označení:	Astra K	Max. výkon (kW):	88
Provedení:	1.4i	Druh paliva:	Benzín
Barva:	Šedá / Metaliza	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2016-09-27
Vozidlo s odpočtem DPH	Ne	Platnost tech. kont. do:	2020-09
Stav tachometru:	130389 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/2
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola:	113659 Km / 2019-02-27
		Klient souhlasí s doprohlídkou	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	Skladniční list / 2 sady pneumatik:	Ne / Ne
Karta na palivo [typ / číslo]:	Ne [/]		

Tankovací karty vydané k tomuto vozidlu budou nejpozději do 30 dnu zablokovány.

Karta zámku řadící páky:

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131μ; LP blatník 130μ; LP dveře 146μ; LZ dveře 140μ; LZ bok 128μ; Z víko 122μ; PZ bok 136μ; PZ dveře 135μ; PP dveře 141μ; PP blatník 122μ; Střeška 123μ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Elektrické ovládání oken (2x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio+CD) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PP	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	205/55 R 16		6

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s poškozením na straně 2 tohoto protokolu.

Nájemce svým podpisem souhlasí s provedením opakované prohlídky vozidla bez jeho přítomnosti a zavazuje se k úhradě případných poškození, která budou při obou prohlídkách nalezena.

Datum ukončení:
Datum tisku: 2019-08-01

Korbel



Tomáš Váňa

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)				
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano
3	Práh pravý	Škrábance	Lakovat	Ano
4	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat	Ano
5	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat	Ano
6	B sloupek levý	Jamka	Opravit	Ano
7	2 ks krytů kol	Škrábance	Vyměnit	Ano
8	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat	Ano
Interiér (vnitřní prostor)				
9	Volant	Opotřebení	Vyměnit	Ano
Ostatní				
10	Interiér	Znečištěno	Čištění	Ano
11	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit	Ano
Ostatní				
12	Doprovádka v LC	Chybí	Provést	Ano

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní knížka



ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.2



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Opravit
Poškozený díl	Čelní sklo	Poznámka:	
Druh poškození	Poškození od odletujícího kamení	Náklady na opravu	1 666,67
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano		



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Opravit
Poškozený díl	Přední část vozidla	Poznámka:	
Druh poškození	Poškození od odletujícího kamení	Náklady na opravu	833,33
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano		




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
3 Poškozený díl	Práh pravý	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	5 183,33

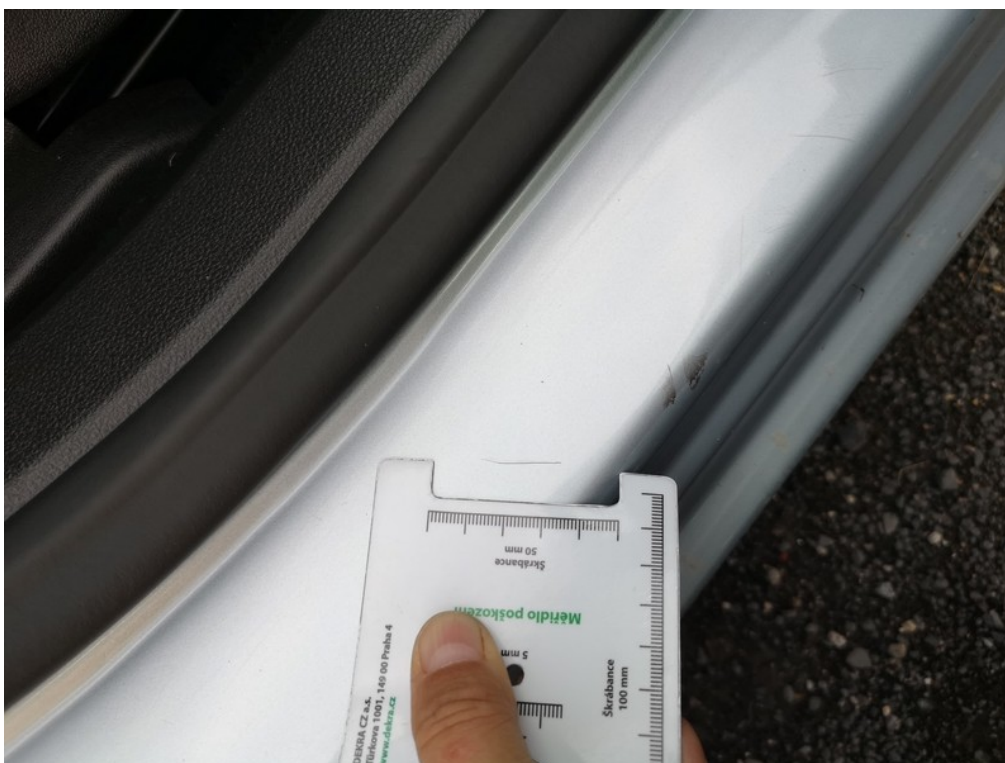

Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
4 Poškozený díl	Dveře přední pravé	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	6 433,33



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
5 Poškozený díl	Dveře přední levé	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	6 433,33



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Opravit
6 Poškozený díl	B sloupek levý	Poznámka:	
Druh poškození	Jamka	Náklady na opravu	4 233,00
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano		



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Vyměnit
7 Poškozený díl	2 ks krytů kol	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	1 795,00



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. **7**



Viz popis k poškození č. **7**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
8 Poškozený díl	Přední nárazník	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	5 600,00



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Umístění	Interiér (vnitřní prostor)	Způsob opravy (opatření)	Vyměnit
9 Poškozený díl	Volant	Poznámka:	
Druh poškození	Opotřebení		
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	16 335,00



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



10	Umístění	Ostatní	Způsob opravy (opatření)	Čištění
	Poškozený díl	Interiér	Poznámka:	
	Druh poškození	Znečištěno		
	Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	500,00



11	Umístění	Ostatní	Způsob opravy (opatření)	Vyleštit
	Poškozený díl	Celková plocha karoserie	Poznámka:	
	Druh poškození	Škrábance		
	Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano	Náklady na opravu	2 000,00

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. **11**



Viz popis k poškození č. **11**