

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 22001307209 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	3AK6181	Výrobní číslo (VIN):	TMBAG7NE1D0018039
Značka a název:	Škoda Octavia	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1598	Prověřit:	Ne
Výkon:	77kW	Datum registrace:	16.05. 2013
Barva:	Šedá	Karoserie:	Liftback
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	09
Převodovka:	Manuální	STK rok:	2019
Olej:	V intervalu	Stav tachometru:	143282
Chladicí kapalina:	V intervalu	Stav paliva:	1/4
Datum vrácení (zabavení) vozu:	18.05. 2018		

Škoda Octavia 1.6 TDI CR DPF Ambition

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✓	Datum posl.prohlídky:	31.08. 2017
Dálniční známka - 2.díl:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
2 sady pneumatik:	✓	Typ Mech. zab.:	Construct
Povinná výbava:	✓	Počet klíčů m. z.:	2
		Karta od klíčů m. z.:	✓
		Servisní knížka:	✓
		Návod k obsluze:	✓

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

Klimatizace automatická | Sedadla vyhřívaná

PNEUMATIKY				
Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Barum	195/65 R15 T	Zimní	3.15
Pneu PP	Barum	195/65 R15 T	Zimní	5.03
Pneu PZ	Barum	195/65 R15 T	Zimní	6.63
Pneu LZ	Barum	195/65 R15 T	Zimní	6.03
Poklice	Ne			

Disky pneu na vozidle				
Ocelové				
2.sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Barum	205/55 R16 H	Letní	4.66
Pneu PP	Barum	205/55 R16 H	Letní	5.69
Pneu PZ	Barum	205/55 R16 H	Letní	4.99
Pneu LZ	Barum	205/55 R16 H	Letní	3.81

Disky 2. sady pneu				
Hliníkové				
Pneu rez	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Plnohodnotná	Dunlop	195/65 R15 H	Letní	
Typ rezervy	Plnohodnotná			

Disky pneu rez.				
Ocelové				

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Zkušební jízda:	✓
Popis Z.J.:	OK
Nastartování:	OK
Spojka, řazení:	OK

Seznam poškození

Exteriér					
Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Karoserie	P Nárazník	Odření	Rozleštění	✓
2	Karoserie	PL Blatník	Odření	Rozleštění	✓
3	Karoserie	ZL Blatník	Odření	Lakování	✗
4	Karoserie	ZP Dveře	Odření	Rozleštění	✓
5	Karoserie	Z Nárazník	Odření	Bez opravy	✓
6	Karoserie	Kapota	Poškození od kamínků	Rozleštění	✓
7	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓

8	Karoserie	P Nárazník	Poškození od kamínků	Rozleštění	✓
9	Skla	P Zrcátko	Odření	Rozleštění	✓
10	Karoserie	ZL Dveře	Odření	Lakování	✗

Interiér					
Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
11	Střecha	Stropnice	Znečištěné	Čištění	✗

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Klient, nebo zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů (číslo dokladu, jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa).

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 18.05.2018

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop




Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel

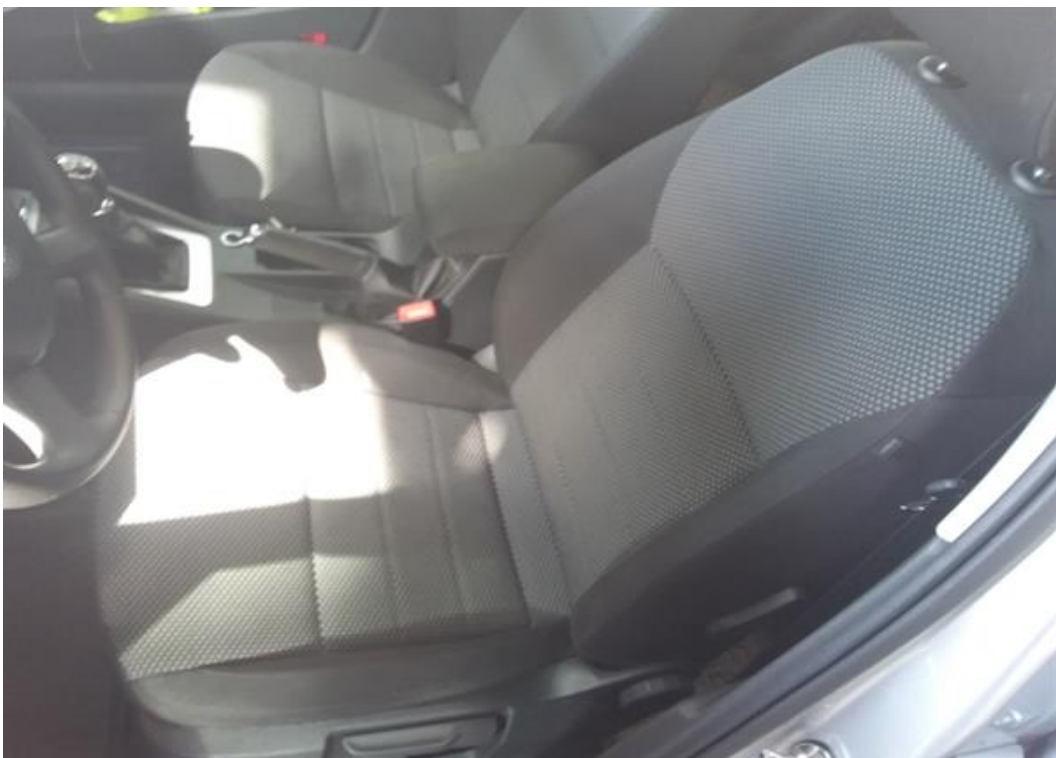

Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



1

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



2


Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	PL Blatník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



3

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	ZL Blatník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 3



4

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	ZP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



5

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Z Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



6

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



7

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



8

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



9

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	P Zrcátko	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE




10

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	ZL Dveře	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné




Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

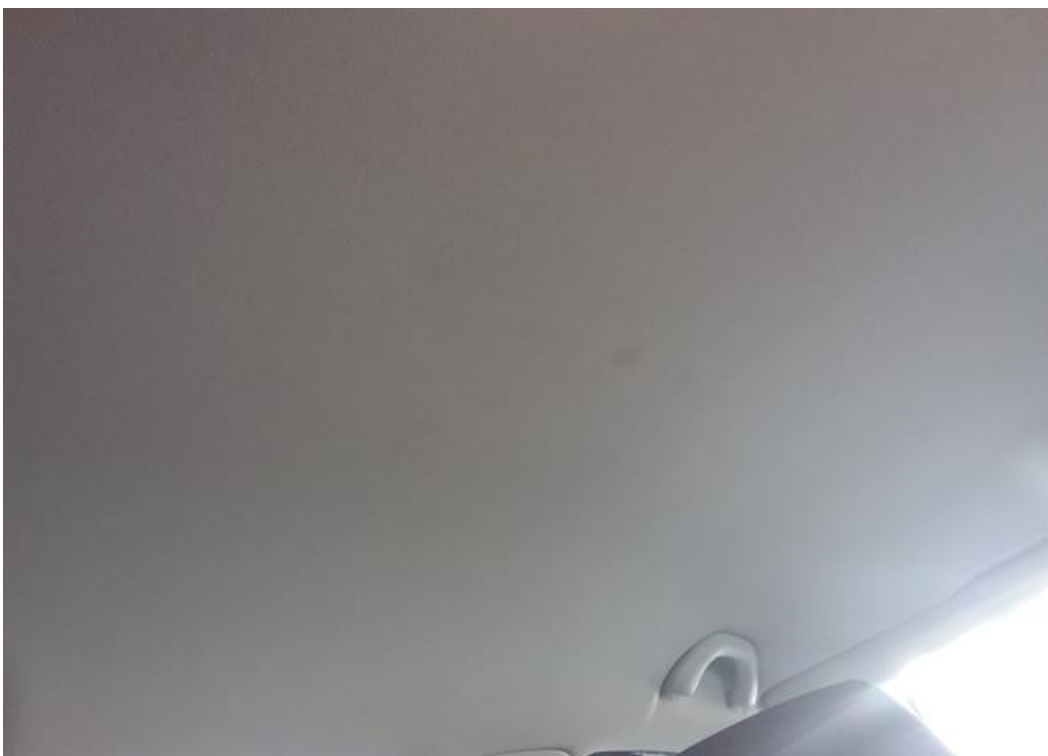

11

Oblast vozu	Interiér	Druh poškození	Znečištěné
Část vozu	Střecha	Způsob opravy	Čištění
Prvek vozu	Stropnice	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

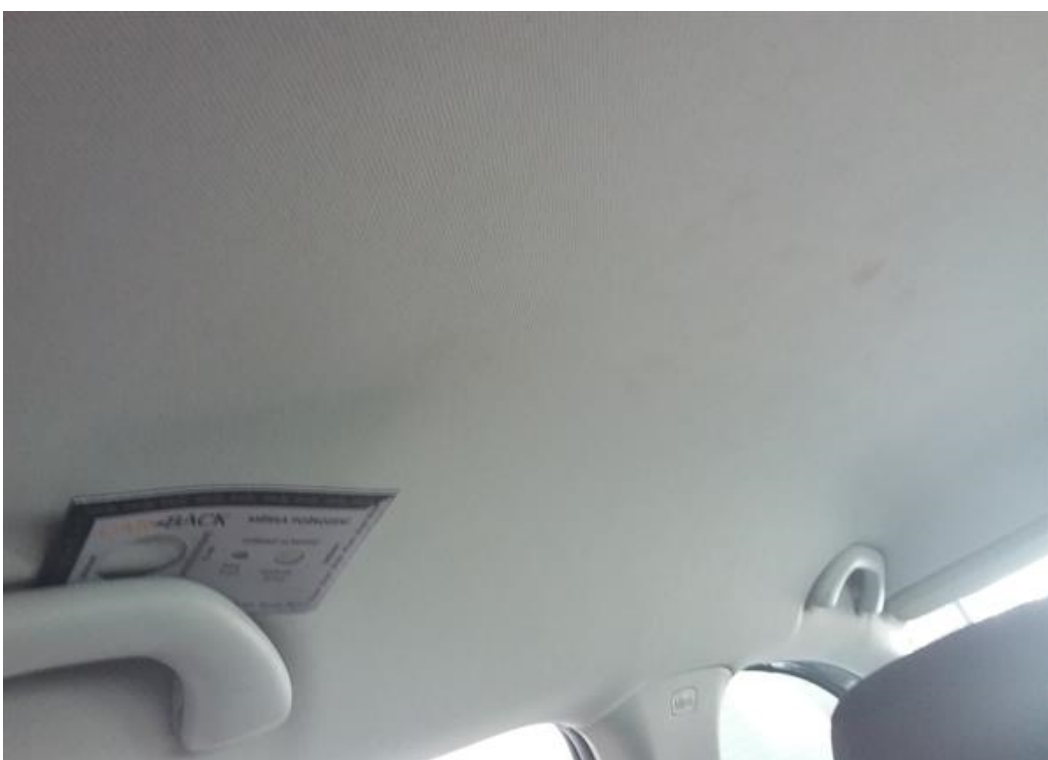

Viz popis k poškození č. 11